

Maatregelen medewerker bij verwijderen en transporteren asbestcementleidingen

Maatregelen medewerker bij verwijderen en transporteren van asbestcementleidingen

Voor u begint

- U mag de werkzaamheden alleen uitvoeren als u de opleiding 'veilig werken met asbestcementleidingen' aantoonbaar hebt gevolgd.
- Doe een Laatste Minuut Risico Analyse.
- Controleer of de omstandigheden overeenkomen met het asbestwerkplan. Als dit niet het geval is neem dan contact op met uw werkverantwoordelijke.
- Controleer voor u begint de aanwezigheid van het juiste verpakkingsmateriaal met opdruk "Asbest".
- Baken de werkplek af.
- Draag naast de werkkleding de volgende voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen:
 - veiligheidslaarzen, type S5
 - niet doorlatende, goed afsluitende (wegwerp)handschoenen (neopreen of vergelijkbaar)
 - een wegwerpoverall (categorie 3, type 5/6) geschikt voor het werken met asbestcement
 - een filterend gelaatsstuk P3 (stofmasker).
- Eet, drink en rook niet binnen het afgebakende deel van de werkplek.
- De destructieve werkzaamheden moeten zo worden uitgevoerd dat daarbij ten hoogste twee werknemers direct betrokken zijn.

Tijdens het werk

- Zorg dat de buis bedekt blijft met ongeveer 5 tot 10 cm grond totdat u begint met het werken aan de buis.
- Zorg dat bij mechanisch afgraven de buis niet geraakt wordt.
- Ontgraaf niet meer leiding dan op dezelfde werkdag kan worden verwerkt.
- Houd de buis of mof vochtig tijdens verspanende werkzaamheden. Gebruik hierbij alleen de volgende hulpmiddelen:
 - stootijzer/vuistje/kettingknijper
- Zorg dat bij alle werkzaamheden de breuk- en snijvlakken vochtig zijn.
- Maak de leiding drukloos.
- Maak de mof nat nadat deze handmatig is vrij gegraven en sla hem kapot.
- Als u de mof splijt doe dit dan handmatig met behulp van een stootijzer, vuistje en beitel. Als stukslaan niet mogelijk is en u de buizen met kettingknijper in stukken moet delen, dan moet u dit tot het uiterste beperken.
- Als u de buis knipt dienen de plaatselijke omstandigheden zodanig te zijn dat het geknipte leidingdeel en de resterende buisdelen uit de sleuf kunnen worden verwijderd. Indien nodig wordt daarbij gebruik gemaakt van een graafmachine of kraan voorzien van hijsbanden of klem.
- Schuif de buizen vervolgens — door middel van een graafmachine voorzien van klemmen of hijsbanden — uit de opeenvolgende verbindingsmoffen en til ze uit de sleuf.
- Graaf bij gebruik van hijsbanden de buizen bij de aangrijpingspunten handmatig vrij.
- Vastzittende buizen kunnen met de kraanbak worden 'opgewipt'. Zorg ervoor dat de breukvlakken vochtig zijn.
- Verzamel kleine brokstukken onmiddellijk en verpak ze in verpakkingsmateriaal met opdruk "asbest" en sluit dit af. Doe het afval na het verzamelen zo snel mogelijk, in elk geval aan het einde van de werkdag, in de asbestafvalcontainer(s).
- Indien de buis niet direct in de container met containerbag wordt gebracht de gehele buis inpakken in plastic folie voorzien van asbeststickers.
- Voorkom onnodige buisbreuk of verlies van asbestafval.
- Sluit de containerbag en voorziet de container van een waarschuwing "Voorzichtig: bevat asbest".
- Als u de werkplek verlaat:
 - Inspecteer de werkplek na beëindiging van de werkzaamheden op eventueel achtergebleven asbesthoudend afval en verzamel en verpak dit in verpakkingsmateriaal met opdruk "asbest".
 - Spoel laarzen (denk aan profiel) en neopreen handschoenen af, verpak de wegwerpoverall in verpakkingsmateriaal met opdruk "asbest" dat bij het asbesthoudend afval gaat.
 - Zet het P3-masker af en verpak die ook in verpakkingsmateriaal met opdruk "asbest".
 - Was uw handen en armen
- Gaat u weer terug naar uw werkplek, zet dan een nieuw P3-masker op en trek een nieuwe wegwerpoverall en handschoenen

aan .

Als het werk klaar is

- Inspecteer de werkplek na beëindiging van de werkzaamheden op eventueel achtergebleven asbesthoudend afval, wegwerphandschoenen en wegwerpkleding en verzamel en verpak dit in verpakkingsmateriaal met opdruk "asbest".
- Maak het gereedschap schoon met water en spoel laarzen (denk aan profiel), borstel en neopreen handschoenen af.
- Was uw handen, armen en gezicht.
- Voer het asbesthoudend afval direct van het werk af naar een asbestcontainer.
- Zet leiding weer onder druk.

Oplossing voor: Werknemer

Source URL: <https://test.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-medewerker-bij-verwijderen-en-transporteren-asbestcementleidingen>