

Maatregelen medewerker bij repareren rechte breuk/rondbreuk in AC-leiding

Maatregelen medewerker bij repareren rechte breuk/rondbreuk in AC-leiding

Voor u begint

- U mag de werkzaamheden alleen uitvoeren als u de opleiding 'veilig werken met asbestcementleidingen' aantoonbaar hebt gevolgd.
- Doe een Laatste Minuut Risico Analyse. (LMRA).

*De LMRA is een tool waarmee u kunt controleren of u het werk veilig kunt uitvoeren en er afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. U voert een LMRA uit **1.** vóór aanvang van het werk of **2.** na een werkonderbreking of **3.** tijdens het werk, wanneer de werkzaamheden of omstandigheden veranderen.*

Een LMRA wordt in vier stappen doorlopen:

- *Stap 1: Weet ik welke werkzaamheden ik moet uitvoeren en hoe ik die moet doen?*
- *Stap 2: Heb ik de juiste, goedgekeurde gereedschappen om het werk uit te voeren?*
- *Stap 3: Heb ik de juiste PBM om het werk veilig uit te kunnen voeren?*
- *Stap 4: Is de werkomgeving veilig?*

Bij een "nee" antwoord, moeten er extra maatregelen worden genomen, zodat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Er wordt niet eerder gestart met de werkzaamheden voordat alles met een ja kan worden beantwoord. Dus ook na de te nemen maatregelen voert u nogmaals de LMRA uitgevoerd.

- Controleer of de omstandigheden overeenkomen met het asbestwerkplan. Als dit niet het geval is neem dan contact op met uw werkverantwoordelijke.
- Controleer voor u begint de aanwezigheid van het juiste verpakkingsmateriaal met opdruk "Asbest".
- Bakken de werkplek af.
- Draag naast de werkkleding tijdens destructieve handelingen de volgende voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen:
 - veiligheidslaarzen, type S5
 - niet doorlatende, goed afsluitende wegwerphandschoenen
 - een wegwerpovertal (categorie 3, type 5/6), geschikt voor het werken met asbestcement.
- Eet, drink en rook niet binnen het afgebakende deel van de werkplek.
- De werkzaamheden moeten zo worden uitgevoerd dat daarbij ten hoogste twee werknemers direct betrokken zijn.

Tijdens het werk


- Zorg dat de buis bedekt blijft met 5 tot 10 cm grond totdat u begint met het werken aan de buis.
- Zorg dat bij mechanisch afgraven de buis niet geraakt wordt.
- Maak de leiding indien nodig drukloos
- Maak de buis bij de rechte breuk grondig schoon met een zachte borstel en water.

- Plaats en monteer reparatieset (of klem).
- Neem de leiding weer in gebruik.
- Was uw handen en armen.

Als het werk klaar is

- Inspecteer de werkplek na beëindiging van de werkzaamheden op eventueel achtergebleven asbesthoudend afval. Verzamel en verpak dit in verpakkingsmateriaal met opdruk "asbest".
- Maak het gereedschap schoon met water en spoel laarzen (denk aan profiel) af.
- Trek de wegwerpoveral en wegwerphandschoenen uit en verpak dit in verpakkingsmateriaal met de opdruk "asbest".
- Was uw handen, armen en gezicht.
- Voer het asbesthoudend afval direct van het werk af naar een asbestcontainer.

Oplossing voor: Werknemer

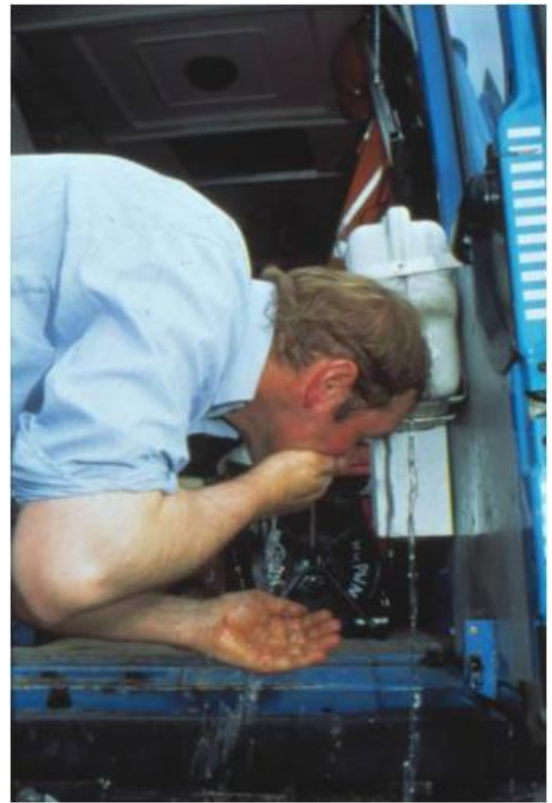

Source URL: <https://test.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-medewerker-bij-repareren-rechte-breukrondbreuk-in-ac-leiding>