

Maatregelen medewerker bij conditiebepaling uitgenomen AC-leiding door niet-destructieve meting

Maatregelen medewerker bij conditiebepaling uitgenomen AC-leiding door niet-destructieve meting

Voor u begint

- U mag de werkzaamheden voor de conditietest alleen uitvoeren als u de opleiding ‘veilig werken met asbestcementleidingen’ aantoonbaar hebt gevolgd.
- Doe een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).

*De LMRA is een tool waarmee u kunt controleren of u het werk veilig kunt uitvoeren en er afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. U voert een LMRA uit **1.** vóór aanvang van het werk of **2.** na een werkonderbreking of **3.** tijdens het werk, wanneer de werkzaamheden of omstandigheden veranderen.*

Een LMRA wordt in vier stappen doorlopen:

- *Stap 1: Weet ik welke werkzaamheden ik moet uitvoeren en hoe ik die moet doen?*
- *Stap 2: Heb ik de juiste, goedgekeurde gereedschappen om het werk uit te voeren?*
- *Stap 3: Heb ik de juiste PBM om het werk veilig uit te kunnen voeren?*
- *Stap 4: Is de werkomgeving veilig?*

Bij een “nee” antwoord, moeten er extra maatregelen worden genomen, zodat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. Er wordt niet eerder gestart met de werkzaamheden voordat alles met een ja kan worden beantwoord. Dus ook na de te nemen maatregelen voert u nogmaals de LMRA uit.

- Bij de conditietest door niet-destructieve meting, zoals de Georadar-methodiek, worden geen destructieve werkzaamheden uitgevoerd; het dragen van de voor werken met AC-leidingen voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen is hierbij niet vereist.
- Laat de uitgenomen, verpakte AC-buis transporteren naar een tijdelijke tussenopslag.
- De verpakte AC-buis moet tussen uitname en uitvoeren van de conditietest worden opgeslagen in een aparte ruimte waar geen operationele activiteiten plaatsvinden.
- Controleer voor u begint de aanwezigheid van het juiste verpakkingsmateriaal met opdruk “Asbest”.
- Baken de werkplek af.
- Zorg er voor dat de materialen en het materieel voor het uitvoeren van de conditiebepaling in de testruimte aanwezig zijn.
- De ondergrond van de ruimte waarin de test wordt uitgevoerd moet zijn voorzien van een wegwerpzeil.
- Eet, drink en rook niet binnen het afgebakende deel van de werkplek.

Tijdens het werk

- Zorg er voor dat de ruimte waarin de conditietest wordt uitgevoerd tijdens het uitvoeren van de test is afgesloten voor onbevoegden.
- Controleer voor het uitvoeren van de conditietest of de verpakking en de AC-buis onbeschadigd zijn.
- Maak de verpakking open, let er daarbij op de AC-buis niet te beschadigen.
- Maak de AC-buis schoon met water.
- Voer op de AC-buis de conditietest uit door een niet-destructieve meting, zoals de Georadar-methodiek. Voer daarbij geen destructieve handelingen uit en beschadig de AC-buis niet.

Opslag

- Regel een tijdelijke tussenopslag.

Als het werk klaar is

- Verpak de AC-buis na het uitvoeren van de conditietest in verpakkingsmateriaal met opdruk “asbest”.
- Inspecteer de werkplek na beëindiging van de werkzaamheden op asbesthoudend afval.
- Verzamel de geteste en verpakte AC-buizen en stort deze samen met het wegwerpzeil en het overige asbest afval direct na afloop van de werkzaamheden in een asbestcontainer.

Oplossing voor: Werknemer

Source URL: <https://test.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-medewerker-bij-conditiebepaling-uitgenomen-ac-leiding-door-niet-destructieve-meting>